

Ультразвуковой дальномер AR 831

Инструкция по эксплуатации



Ультразвуковой дальномер AR831 предназначен для измерения расстояний до объектов в закрытых помещениях в пределах от 0,3м до 15м под прямым углом и вычисления сумм расстояний, площади и объема.

1. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- 1) Измерение в английской или метрической системах (футах или метрах)
- 2) Выбор начала отсчета измерения
- 3) Вычисление суммарных размеров
- 4) Вычисление площади и объема
- 5) Автоматическое и ручное отключение
- 6) Подсветка жидкокристаллического экрана
- 7) Звуковой сигнал при ошибочном считывании показаний и при подтверждении показаний

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон измеряемых длин	0,3 м – 15 м (10 inc – 50 feet)
Точность	+/- 1%
Время отклика	2 сек
Питание	AAA батарейки - 4 шт.
Потребление: в режиме ожидания перед измерениями в рабочем режиме	≤ 50 мкА ≤ 10 мА ≤ 45 мА
Размеры	54 x 100 x 27 мм
Вес	200 г (с батарейками)
Условия эксплуатации: температура влажность	0...40 °С 45...90 %RH
Температура хранения	-10...+60 °С

3. ОПИСАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ИНДИКАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ

Расшифровка надписей кнопок управления и индикаторов жидкокристаллического экрана:

VOLUME – объем

AREA – площадь

SUM – суммирование

CLEAR – удаление

■ ■ – выбор начала отсчета измерения

M/FT – измерение в метрах или футах

READ – измерение длины

ON/OFF – включение/выключение

Length – длина

Width – ширина





Height – высота

■ – индикатор начала отсчета измерения

ERROR – индикатор «Ошибка»

■■■■ – индикатор заряда батареек

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ

- 1) Откройте крышку отделения для батареек и установите 4 батарейки типа AAA, соблюдая полярность. При появлении индикатора , изображающего разряженную батарейку, пожалуйста, замените их.
- 2) Включение: Нажмите кнопку **ON/OFF** для включения прибора и получения показаний. Жидкокристаллический экран будет подсвечен в течение 6 сек. Если с прибором не производить никаких действий, он автоматически отключится через 1 мин.
- 3) Выбор единиц измерения: Нажмите кнопку **M/FT** чтобы выбрать единицы измерения (в метрах или футах).
- 4) Выбор начала отсчета измерения: Нажмите кнопку  для выбора начала отсчета измерения. Индикатор  означает, что измерения производятся от передней стороны прибора до объекта, а индикатор  - от задней стороны прибора до объекта.

- 5) Измерение: После выполнения пунктов 3), 4) наведите лазерную указку дальномера перпендикулярно к поверхности, до которой будет производиться измерение. Нажмите кнопку **READ** и держите ее нажатой пока происходит сканирование, затем отпустите, чтобы зафиксировать данные. Если при нажатой кнопке **READ** прибор будет двигаться, то можно получить неточные показания. Если в результате сканирования данные не получены (при наличии помех, неровных поверхностей и т.д.), появится надпись 0.00 и загорится индикатор ERROR.
- 6) Вычисление площади (AREA):
Вначале нажмите кнопку **READ** чтобы измерить длину, затем нажмите кнопку **AREA**, поверните прибор для получения следующего значения и нажмите **READ**, затем вновь нажмите кнопку **AREA** для получения результата вычисления площади.
- 7) Вычисление объема (VOLUME):
Вначале нажмите кнопку **READ** чтобы измерить длину, затем нажмите кнопку **VOLUME**, поверните прибор для получения значения ширины и нажмите **READ**, затем нажмите кнопку **VOLUME**, затем вновь поверните прибор для получения значения высоты и нажмите кнопку **READ**, а затем снова **VOLUME** для получения результата вычисления объема.
- 8) Вычисление суммы нескольких измерений (SUM):
Вначале нажмите кнопку **READ** чтобы сделать первое измерение, затем нажмите кнопку **SUM**, поверните прибор для получения второго значения измерения и нажмите **READ**, а затем **SUM**, и так далее до получения суммы пяти измерений.
- 9) Удаление данных (CLEAR):
Нажатие кнопки **CLEAR** приведет к удалению полученных данных и вернёт прибор в первоначальное состояние.
- 10) Если экран погас, - нажмите любую кнопку и экран будет подсвечен в течение 6 сек.

5. ТРЕБОВАНИЯ К ИЗМЕРЕНИЯМ

Данный ультразвуковой прибор может производить верные измерения только под прямым углом к поверхности. Чтобы гарантировать точность измерений отклонение от прямого угла допускается +/- 5 град. В случае неровных поверхностей данный прибор не может гарантировать заявленную точность.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок устанавливается 12 месяцев от даты продажи. Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования или эксплуатации, а также в связи с подделкой, модификацией или самостоятельным ремонтом изделия. Гарантия не распространяется на ЖК-дисплей и батарейки.

Поставка и консультации:

***НТУ «АРК Энергосервис»
191014 г.Санкт-Петербург, а/я 98
(812) 327-32-74, 552-76-86
www.arc.com.ru
arc@pop3.rcom.ru***

М.П.

Дата продажи: _____