

ООО «ТД Энергосервис»

ТН ВЭД 9032102000



**УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
ИЗМЕРИТЕЛЬ-РЕГУЛЯТОР
ARCOM-D49-T**

**Паспорт
Руководство по эксплуатации
версия х.х от 14.12.07**



**Санкт-Петербург
2007 г.**

СОДЕРЖАНИЕ

	стр
1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.....	4
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	4
3. ВНЕШНИЙ ВИД И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ.....	5
4. МОНТАЖ ПРИБОРА.....	6
5. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА.....	7
6. ОПИСАНИЕ РЕЖИМОВ РАБОТЫ.....	7
7. ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ.....	8
8. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ ПРИБОРА.....	11
8.1 Ограничение прав доступа (LCK).....	11
8.2 Автонастройка PID-регулятора (AT).....	12
8.3 Пример составления программы регулирования.....	12
9. СООБЩЕНИЯ ОБ ОШИБКАХ.....	13
10. ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО КАНАЛА.....	13
11. СХЕМЫ СОЕДИНЕНИЙ	14
12. СХЕМА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ.....	15
13. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ.....	15
14. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.....	16
15. ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ.....	16

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Программный измеритель-ПИД-регулятор «ARCOM» (далее прибор) предназначен для измерения и контроля следующих видов сигналов от объекта контроля: сигналов от термопреобразователей сопротивления и термоэлектрических преобразователей.

Прибор может использоваться в различных системах измерения и контроля параметров технологических процессов, сбора, визуализации, обработки и оценки данных измерений, сигнализации об их состоянии относительно заданных значений.

Прибор обеспечивает различные способы управления объектом: позиционный (ON/OFF) и ПИД (с функцией автонастройки), с возможностью составления программы регулирования по времени (до 32 шагов). Также имеется возможность выбора различных режимов работы дополнительных сигнальных реле.

Прибор выполнен в пластиковом корпусе и может устанавливаться в щитах и пультах управления под любым углом к горизонту.

Внутри корпуса прибора установлены печатные платы, на которых смонтированы элементы электрической схемы. На задней стороне корпуса расположены клеммные соединители, посредством которых осуществляются все коммутации.

Прибор обеспечивает цифровую индикацию измеряемой величины, с плавающей десятичной точкой.

Настройка прибора осуществляется посредством кнопок управления с лицевой панели.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные технические характеристики. Таблица 2.1

Параметр	Значение
Входные сигналы	Термопары типов К (ТХА), L (ТХК), термосопротивления pt100(W100=1.385) и Cu50 (50M, W100=1.428)
Основная приведённая погрешность измер.	$\pm 0,5 \%$
Выходные каналы	1(2) реле ~250В,5А; ~125В,6А; при $\cos \varphi = 1$
Сигнализационные реле (не основные)	2 реле ~250В,5А; ~125В,6А; при $\cos \varphi = 1$
Габаритные размеры (В x Ш x Г)	48x96x100 мм
Условия эксплуатации	Температура: (5-50) °С Относительная влажность воздуха: (45-85)%
Питание	~(100-240) В, (50-60) Гц
Потребляемая мощность	≤ 4 ВА

3. ВНЕШНИЙ ВИД И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

Внешний вид прибора представлен на рисунке 3.1



Передняя панель прибора Рис. 3.1

На передней панели прибора расположены:

- **Индикатор PV** – основной индикатор, в рабочем режиме отображает текущее значение измеряемого параметра (температуру), а в режиме программирования – название редактируемого параметра;
- **Индикатор SV** – дополнительный индикатор, в рабочем режиме отображает уставку на текущем шаге регулирования, а также, по требованию – состояние программы (Hold, Rest) или номер текущего шага регулирования, а в режиме программирования – значение редактируемого параметра;
- **AT** – индикатор режима автонастройки;
- **OUT1** – индикатор состояния выходного реле 1;
- **OUT2** – индикатор состояния выходного реле 2 (опция);
- **AL1** – индикатор состояния сигнального реле 1;
- **AL2** – индикатор состояния сигнального реле 2;
- **Кнопка SET** – запоминание текущего значения параметра и переход к следующему;
- **Кнопка <<** – выбор редактируемого разряда, также используется для запуска и останова (RUN/Hold) программы регулирования (для этого кнопку следует нажать и удерживать в течение 3х сек);
- **Кнопка >>** – уменьшение параметра, также используется для вывода прибора в режим «ПАУЗА» («Rest»)
- **Кнопка >>>** – увеличение параметра, также используется для вывода на дисплей номера текущего шага программы (при удержании более 3х сек.)

4. МОНТАЖ ПРИБОРА

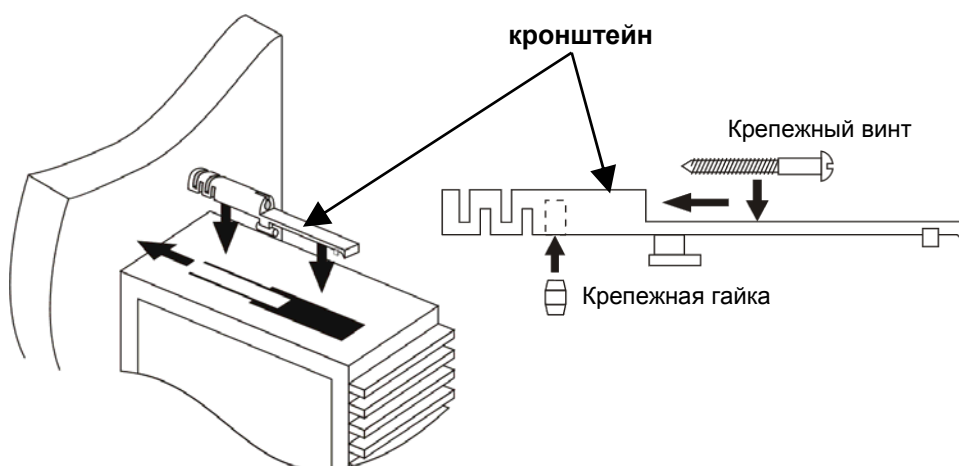
При выборе места для установки старайтесь оградить прибор от вредных воздействий окружающей среды, которыми являются:

- Сильное электромагнитное поле;
- Поле статического электричества;
- Сильная вибрация и удары по корпусу;
- Прямое воздействия солнечных лучей;
- Попадание внутрь жидкостей, химикатов, пара, едких или горючих газов;
- Воздействия сильных воздушных потоков;

Для установки прибора в щит или пульт управления, используйте крепёж, входящий в комплект поставки прибора: кронштейны, винты и гайки (по 2 шт. каждого элемента);

Вставьте кронштейн в соответствующий ему паз на корпусе прибора и сдвиньте вперед до полной фиксации. (см. *рис.4.1*)

Крепление прибора может быть усилено винтами. Для этого вставьте гайку в кронштейн и закрепите прибор с помощью винтов.



Установка прибора Рис. 4.1

5. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА

Подключение термопар к прибору следует производить соответствующим компенсационным проводом.

Термопреобразователи сопротивления подключаются к прибору по трехпроводной схеме, при этом сечение всех проводов должно быть одинаковым.

При прокладке измерительных, информационных линий, а также линий питания, убедитесь в отсутствии промышленных помех от силового оборудования. В том случае, если избежать этого невозможно, следует экранировать все линии идущие к прибору.

Не допускается прокладка измерительных линий рядом с силовыми кабелями, и тем более в одном экране.

Экран должен быть заземлен в одной точке на стороне приёмника информации (у прибора). Старайтесь максимально уменьшить длину неэкранированного участка линии. Запрещается устанавливать предохранители и переключатели на экран.

Поскольку прибор предназначен для установки в щит и его потребляемая мощность менее 20 Вт, то он не оборудован собственным выключателем питания и предохранителем. Внешний выключатель и предохранитель должны располагаться в электрическом щите или пульте управления.

Примерно через 5 секунд после включения прибор готов к работе.

6. ОПИСАНИЕ РЕЖИМОВ РАБОТЫ

При включении на индикаторах прибора кратковременно демонстрируются установленный тип входного датчика и диапазон измерений.

Если в течение 1 мин. в любом из режимов работы не производятся операции с кнопками, прибор автоматически возвращается в основной режим работы.

Основной режим

Прибор начинает работать в основном режиме с момента включения питания. По умолчанию, прибор находится в состоянии «Rest» (пауза), для запуска/останова регулирования следует нажать кнопку «». На основном индикаторе отображается текущее значение измеряемой величины, а на дополнительном индикаторе – значение уставки.

Режим настройки

В этом режиме происходит задание и запись в память прибора различных параметров.

Для входа в этот нажмите и удерживайте кнопку SET более 3 секунд.







Для перехода к следующему редактируемому параметру нажимайте кнопку SET кратковременно.






7. ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Все программируемые параметры прибора разделены на так называемые уровни. Всего существует 2 уровня программирования.

Для перехода к настройкам параметров 1 уровня нажмите и удерживайте кнопку SET более 3 секунд.



Программируемые параметры уровня 1. Таблица 7.1




Параметр и его описание	Диапазон значений	Вид дисплея
<u>AL1: Уставка сигнального реле 1.</u> *Логика срабатывания реле задается параметром SL4 (уровень 2).	Во всём диапазоне измерений. По умолчанию: 0010.	
<u>AL2: Уставка сигнального реле 2.</u> *Логика срабатывания реле задается параметром SL5 (уровень 2).	Во всём диапазоне измерений. По умолчанию: 0010.	
<u>ATU: Автонастройка PID - регулятора.</u>	0000 – выключена; 0001 – включена; По умолчанию: 0000.	
<u>P: Зона пропорциональности PI, PD, PID регулятора.</u>	0-9999.9 По умолчанию: 0030. При 0000 режим управления ON/OFF.	
<u>I: Время интегрирования PI, PID регулятора</u> Устраняет установившуюся (статическую) ошибку при выходе на уставку.	0–3600 сек По умолчанию: 0240. При 0000 режим управления – PD.	
<u>D: Время дифференцирования PID, PD регулятора.</u> Используется для уменьшения динамического отклонения от уставки и повышения стабильности регулятора.	0–3600 сек По умолчанию 0060. При 0000 режим управления – PI.	
<u>T: Период следования выходных импульсов PID регулятора (период ШИМ).</u>	1–100 сек По умолчанию 0020.	
<u>HU: Зона нечувствительности (гистерезис) основного выхода.</u>	0.1 – 100.0 По умолчанию 001.0	

(задается только для позиционного (on/off) режима регулирования)		
Sc: <u>Коррекция погрешности измерений.</u> Коррекция осуществляется смещением на заданную величину	-100.0-0-100.0 По умолчанию 000.0.	
Lck: <u>Ограничение прав доступа к параметрам</u>	Доступно: 0000 – всё; 0001 – только SV 0002 – ничего	
PrT: <u>Поведение прибора после включения питания.</u>	0000 – прибор переходит в начало программы (к 1му шагу) и ожидает нажатия «» для старта программы 0001 – прибор автоматически продолжает регулирование с прерванного шага программы По умолчанию 0000.	
PT1: <u>Длительность 1го шага</u> SP1: <u>Уставка 1го шага</u> . . . PT32: <u>Длительность 32го шага</u> SP32: <u>Уставка 32го шага</u>	Длительность каждого шага задается в минутах (1...9999 минут) Уставки – в °C. (*общее количество шагов программы задается параметром SL9 на уровне 2)	   

Для перехода к настройкам параметров 2 уровня необходимо одновременно нажать и удерживать около 3х секунд кнопки **SET**,  и .

Программируемые параметры уровня 2. Таблица 7.2

Описание параметра	Диапазон значений	Вид дисплея
SL0: <u>не используется</u>		
SL1: <u>Установка десятичной точки</u>	0000 - (по умолчанию) или 000.0	
SL2: <u>Нижняя граница диапазона измерений</u>	0000 - (по умолчанию)	
SL3: <u>Верхняя граница диапазона измерений</u>	Задается в зависимости от типа входного датчика	
<u>Функции сигнальных реле.</u> SL4: для реле AL1, SL5: для реле AL2.	0000 – реле отключено 0001 - включено, если PV > AL 0002 - включено, если PV < AL 0003 – включено, если PV > (SV+AL) (по умолчанию) 0004 – включено, если PV < (SV+AL) (*PV – измеренное значение температуры)	 и 
SL6: <u>Гистерезис (зона нечувствительности) для сигнальных реле AL1 и AL2.</u>	0005 - по умолчанию	
SL7: <u>Тип управления</u>	0000 – ПИД для нагрева (по умолчанию) 0001 – ПИД для охлаждения 0002 – позиционный (ON/OFF) для нагрева	

<u>SL8: Температура автонастройки</u>	Температура, на которой производится автонастройка параметров ПИД-регулирования прибора. Значение задается в процентах от уставки (SV). 0100 – по умолчанию 100%	
<u>SL9: Количество шагов в программе</u>	0001...0032	
<u>SLA: Выбор шага начала программы</u>	Задаёт номер шага, с которого начнется выполнение программы после включения питания. 0000 – по умолчанию.	
<u>SLb: не используется</u>		

8. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ ПРИБОРА

Перед включением убедитесь в правильности установки и подключения прибора, а также проверьте значение уставки и других параметров.

Так как прибор не оборудован встроенным выключателем, он готов к работе сразу после подачи питания.

По умолчанию прибор находится в состоянии Hold (управление отключено, прибор ожидает запуска программы регулирования).

Если было отключено питание, то после повторного включения прибор будет находиться в том же режиме, в котором был на момент выключения, либо в режиме ожидания – в зависимости от того, как он был запрограммирован.

8.1. Ограничение прав доступа к параметрам (LCK)

Функция ограничения прав доступа используется для предотвращения неправильной работы прибора на случай недозволенного или ошибочного изменения редко настраиваемых параметров.

Всего существует 3 варианта ограничений, в соответствии с которыми блокируются определённые параметры. Значения заблокированных параметров можно просматривать, но не изменять.

8.2 Автонастройка PID-регулятора (A7)

Автонастройка предназначена для автоматического определения оптимальных значений коэффициентов PID-регулирования. Эта функция активируется после включения, во время набора температуры.

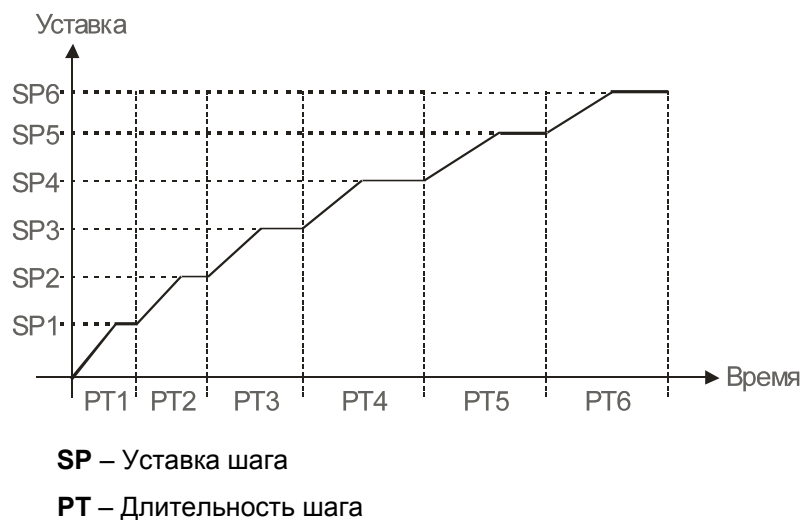
Для включения автонастройки, выполните настройку основных параметров прибора, за исключением констант PID-регулятора.

Автонастройка прекращается в следующих случаях:

- Произведено изменение уставки;
- Функция RUN/STOP переведена в положение STOP;
- Измеренное значение вышло за пределы диапазона;
- При включении и выключении питания;
- При обрыве питания на время более 20 мс.

После завершения автонастройки и в случае её остановки прибор переходит в режим программного ПИД-регулирования. Если автонастройка не была успешно завершена, то параметры регулятора остаются такими, какими они были до начала автонастройки.

8.3 Пример составления программы регулирования



ВНИМАНИЕ! После окончания программы регулирования и до перезапуска прибор будет поддерживать температуру, заданную на последнем шаге регулирования. Поэтому для гарантированной остановки регулирования после окончания программы рекомендуется задавать минимальную уставку на последнем шаге.

9. СООБЩЕНИЯ ОБ ОШИБКАХ

В случае возникновения ошибок прибор будет сигнализировать о них сообщениями на основном индикаторе, согласно таблице 9.1.

Сообщения об ошибках. Таблица 9.1

Сообщение об ошибке	Расшифровка сообщения	Предпринимаемые действия
Err	Внутренняя ошибка	Обратитесь в сервисную службу.
oooo	Выход за диапазон измерения сверху	Обесточьте прибор. Проверьте исправность датчика и соединительного провода.
iiii	Выход за диапазон измерения снизу	Проверьте правильность настройки изм. входа прибора. Если не помогло, обратитесь в сервисную службу.

10. ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО КАНАЛА

Характеристики измерительного канала при подключении унифицированных сигналов напряжения (тока с внешним шунтом 250 Ом), термопар и термосопротивлений представлены в таблицах 10.1-10.2 соответственно.

Характеристики измерительного канала. Таблица 10.1

Тип датчика ТП по ГОСТ Р 8.585-2001		Диапазон измерений температуры, °C	Разрешающая способность измерительного канала, °C	Предел допускаемой основной абсолютной погрешности измерения температуры с учётом погрешности компенсатора температуры холодного спая, °C
L	ТХК	0-750	0,8	±5
K	ТХА	0-1370	1,37	±6,85

Характеристики измерительного канала. Таблица 10.2

Тип датчика ТС по ГОСТ 6651-94		Диапазон измерений температуры , °C	Разрешающая способность измерительного канала, °C	Предел допускаемой основной абсолютной погрешности измерения температуры, °C
$W_{100}=1,426$	Cu50	-50-0-150	0,20	± 1
$W_{100}=1,385$	Pt100	-200-0-650	0,85	$\pm 2,5$

11. СХЕМЫ СОЕДИНЕНИЙ

На рисунках 11.1-11.2 представлено расположение клеммных колодок приборов для различных исполнений корпусов, а также схемы внешних соединений прибора.

№ Клеммы			№ Клеммы		
1	Переменный ток L ~(100-240) В	Сеть	13	GND	RS-485
2	N ~24 В		14	A	
3	OUT1	Выход управления	15	B	
4			16	Цифровой вход	Цифровой вход
5	U/I		17		
6	Реле		18	+24 В	24 В
7	AL2	Сигнализация	19	X	
8	AL1		20		
9	Общий		21		
10	A	Измерительный вход	22		
11	B		23		
12	ТС		24		

Схемы подключения прибора в корпусе 48x96 мм Рис. 11.4

12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13

Расположение клемм прибора в корпусе 48х96 мм Рис. 11.1

12. СХЕМА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

Схема условного обозначения прибора при оформлении заказа:

ARCOM – D49T – X1 – X2(X3)

X1 – тип подключаемого датчика измерительного канала (каналов):

ТП(x) – термопара типа-х (K,L);

ТС(x) – термосопротивление типа-х (Pt100, Cu50);

X2(X3) – тип выходных устройств: основного (X2) и дополнительных сигнализационных (X3) каналов:

RL– реле;

SSR– управление твердотельным реле;

SCR– управление симистором;

13. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Прибор «ARCOM- _____» заводской

номер № _____ соответствует техническим характеристикам настоящего паспорта и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска _____

Представитель ОТК _____

М.П.

Дата продажи _____

14. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие прибора требованиям раздела 2 настоящего паспорта при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода приборов в эксплуатацию.

15. ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Изготовитель: YUYAO ELECTRIC CO., LTD (Тайвань) SHENGYAN TRIANGLE STANDS, TOU-LIU CITY, ZHEJIANG, TAIWAN, 326504.

Представитель в РФ: ООО «Торговый Дом «Энергосервис» 192102, Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д.1, лит. А, пом. 29Н, тел./факс (812) 327-32-74

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по адресу электронной почты [**support@arc.com.ru**](mailto:support@arc.com.ru) или по телефонам:

(812) 327-32-74 - многоканальный, **(812) 923-76-86**.

Почтовый адрес: **191104, Санкт-Петербург, а/я 59**.

Офис, выставка: г. Санкт-Петербург, ул. Политехническая, д. 29, СПб ГПУ (Политехнический Университет), Гидротехнический корпус 1, ком. 246.