

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО КАНАЛА

С прибором может использоваться датчик только одного типа.


Характеристики термодпар:

Тип датчика ТП по ГОСТ Р 8.585-2001		Диапазон температур	Разрешающая способность	Допустимая погрешность
К	ТХА	0-999 °С	1,37 °С	±6,85 °С
L	ТХК	0-600 °С	1,2 °С	±6 °С

Характеристики термосопротивлений:

Тип датчика ТС по ГОСТ 6651-94		Диапазон температур	Разрешающая способность	Допустимая погрешность
W ₁₀₀ = 1,426	50M	0-150 °С	0,20 °С	±1 °С
W ₁₀₀ = 1,385	Pt100	-200-0-650 °С	0,85 °С	±2,5 °С

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

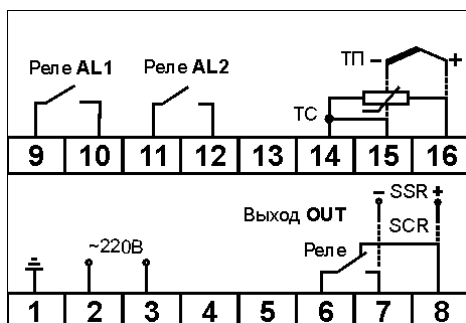

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок устанавливается 12 месяцев от даты продажи. Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия.

ООО «Торговый дом «Энергосервис»
191014 г.Санкт-Петербург, а/я 98
тел/факс: (812) 327-32-74, 923-76-86
Интернет-магазин: www.arc.com.ru
E-mail: arc@pop3.rcom.ru

Дата продажи: _____

М.П.


ПИД-регулятор ARCOM D-49 серия 110

Инструкция по эксплуатации

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Параметр	Значение
Входные сигналы:	Термодпары типов К (ТХА), L(ТХК); Термосопротивления Pt100 и 50M
Основная приведенная погрешность измерения:	± 0,5 %
Выходные каналы:	- Реле ~250В, 10А; при cos φ = 1 - Управление твердотельным реле (SSR) - Управление симистором (SCR)
Сигнализационные (дополнительные) реле:	2 реле ~250В, 10А; при cos φ = 1
Условия эксплуатации:	Температура: (5-50) °С Влажность: (45-85)%
Питание:	~(100-240) В, (50-60) Гц
Потребляемая мощность:	≤ 5 ВА
Габаритные размеры (ВхШхГ):	48x96x100 мм

ВНЕШНИЙ ВИД И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ:

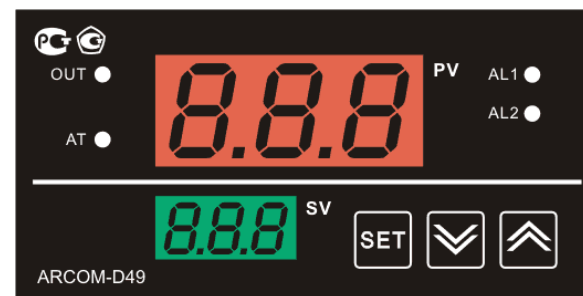

На передней панели прибора расположены:

- **Индикатор PV** – основной индикатор в основном режиме отображает текущее значение измеряемого параметра, а в режиме программирования - название редактируемого параметра;
- **Индикатор SV** – дополнительный индикатор в основном режиме отображает значение уставки, а в режиме программирования - значение редактируемого параметра;
- **OUT** – индикатор состояния выходного реле;
- **AT** – индикатор режима автонастройки;
- **AL1** – индикатор состояния сигнального реле 1;
- **AL2** – индикатор состояния сигнального реле 2;
- **Кнопка SET** – запоминание значения параметра и переход к следующему;
- **Кнопки** и – используются для изменения значений параметров.

ОПИСАНИЕ РЕЖИМОВ РАБОТЫ

При включении на индикаторах прибора кратковременно демонстрируются установленный тип входного датчика и диапазон измерений.

Если в течение 1 мин. в любом из режимов работы не производятся операции с кнопками, прибор автоматически возвращается в основной режим работы.

Основной режим. Прибор начинает работать в основном режиме с момента включения питания. На основном индикаторе **PV** отображается текущее значение измеряемой величины, а на дополнительном индикаторе **SV** – значение уставки.

Задание уставки. Изменение уставки производится с помощью кнопок ∇ и \blacktriangle . После того, как кнопка отпущена, прибор в течение 1 сек. запоминает заданное значение и начинает по нему регулирование.

Режим программирования. В этом режиме происходит задание и запись в память прибора различных параметров. Для входа в режим программирования удерживайте нажатой кнопку **SET** более 3 сек. Для перехода к следующему редактируемому параметру нажимайте кнопку **SET** кратковременно. Для выхода из режима удерживайте нажатой кнопку **SET** более 3 сек.

ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Все программируемые параметры прибора разделены на так называемые уровни. Всего существует 3 таких уровня:

УРОВЕНЬ 1: Обычный вид индикаторов с отображением текущей измеренной величины **PV** и уставки **SV**. Этот уровень предназначен для задания уставки.

УРОВЕНЬ 2: Для перехода к настройкам параметров 2 уровня необходимо нажать и удерживать 3 сек. нажатой кнопку **SET**.

Описание параметра	Диапазон значений	Вид дисплея
AL1: Уставка сигнального реле 1. Логика срабатывания реле задается параметром SL4 (уровень 3).	Во всём диапазоне измерений. По умолчанию: 010	
AL2: Уставка сигнального реле 2. Логика срабатывания реле задается параметром SL5 (уровень 3).	Во всём диапазоне измерений. По умолчанию: 010	
ATU: Автонастройка ПИД-регулятора.	000 – выключена; 001 – включена; По умолчанию: 000	
P: Зона пропорциональности ПИД-регулятора.	0–99.9(999) По умолчанию: 020. При 000 режим управления ON/OFF	
I: Время интегрирования ПИД-регулятора Устраняет установившуюся (статическую) ошибку при выходе на уставку.	0–3600 сек По умолчанию: 300 При 000 режим управления – ПД	

D: Время дифференцирования ПИД-регулятора. Уменьшает динамическое отклонение от уставки и повышает стабильность работы	0–3600 сек По умолчанию: 030 При 0000 режим управления – ПИ.	
T: Период следования выходных импульсов ПИД-регулятора (период ШИМ)	0–100 сек По умолчанию: 020	
HY: Гистерезис регулятора (используется только при работе в режиме управления ON/OFF)	0.1–100 сек По умолчанию: 0.10	
Sc: Коррекция погрешности измерений. Коррекция осуществляется смещением на заданную величину	-100–100 По умолчанию: 000	
Lck: Ограничение прав доступа к параметрам	Доступно: 000 – всё; 001 – только SV; 002 – только Lck; По умолчанию: 000	

УРОВЕНЬ 3: Для перехода к настройкам параметров 3 уровня необходимо одновременно нажать и удерживать 3 сек. нажатыми кнопки **SET**, ∇ и \blacktriangle .

Описание параметра	Диапазон значений	Вид дисплея
SL0: Не используется		
SL1: Установка десятичной точки	По умолчанию: 000	
SL2: Нижняя граница диапазона измерения	Зависит от типа входного датчика	
SL3: Верхняя граница диапазона измерения	Зависит от типа входного датчика	
Функции сигнальных реле. SL4: для реле AL1 SL5: для реле AL2	000 - реле отключено 001 - включено, если PV > AL 002 - включено, если PV < AL 003 - включено, если PV > (SV+AL) 004 - включено, если PV < (SV+AL)	
SL6: Зона нечувствительности сигнальных реле AL1 и AL2	По умолчанию: 005	
SL7: Способ управления	000 – ПИД-обратный(нагрев); 001 – ПИД-прямой(охлаждение); 002 – управление ON/OFF. По умолчанию: 000	
SL8: Температура автонастройки	Температура, на которой производится автонастройка параметров ПИД-регулирования прибора (значение задается в процентах от уставки SV).	